

Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce -Cromo

IMO

28 518 782



Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- Alcachofa de ducha Ø 55mm
- Articulación esférica giratoria 25° (en todas las direcciones)

 • Chorro efecto lluvia
- Sistema antical
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplii con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

ir 3		Cromo	28 518 782-00
		Platino cepillado	28 518 782-06
		Platino	28 518 782-08
		Dark Chrome	28 518 782-19
		Oro claro cepillado	28 518 782-27
		Latón cepillado (Oro 23k)	28 518 782-28
		Negro mate	28 518 782-33
		Champagne cepillado (Oro 22k)	28 518 782-46
	4	Champagne (Oro 22k)	28 518 782-47
		Cromo cepillado	28 518 782-93
	٦	Dark Platinum cepillado	28 518 782-99

Complementos recomendados



Cuerpo empotrado -

35 085 970 90

•Profundidad de montaje mín. 90

•Profundidad de montaje máx. 163 mm





Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

28 518 782 mm [inches]




Diagrama de flujo


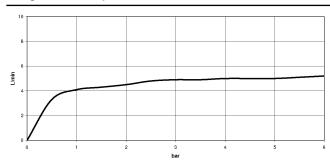


Diagrama de trayectoria



Certificado


WRAS_1809018. IAPMO_4976 (5). LGA_38651.

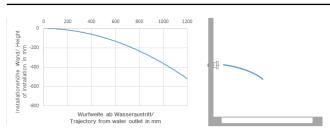



Ducha lateral de masaje articulada sin regulación de caudal FlowReduce - Cromo

28 518 782

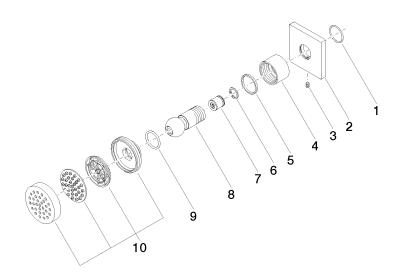

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 14 10 098 90	sello	1	2
2	09 27 98 003-00	roseta	1	10
3	09 31 11 048 90	varilla	1	2
4	09 23 30 026-00	tuerca	1	10
5	09 14 15 010 90	anillo	1	2
6	09 16 01 014 90	anillo	1	2
7	09 23 01 048 90	inhibidor de reflujo	1	2
8	09 21 40 016-00	racor	1	10
9	09 14 10 015 90	sello	1	2
10	90 12 05 027 00-00	carcasa (totalmente)	1	10