

## IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet








IMO

33 537 671 Produktversion ab 01.04.2024



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 298 mm
- Höhe bis Luftsprudler 230 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

	Light Gold gebürstet	33 537 671-27
	Chrom	33 537 671-00
	Platin gebürstet	33 537 671-06
	Dark Chrome	33 537 671-19
	Schwarz matt	33 537 671-33
	Chrom gebürstet	33 537 671-93
	Dark Platinum gebürstet	33 537 671-99

# IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

IMO

33 537 671 Produktversion ab 01.04.2024  
mm [inches]

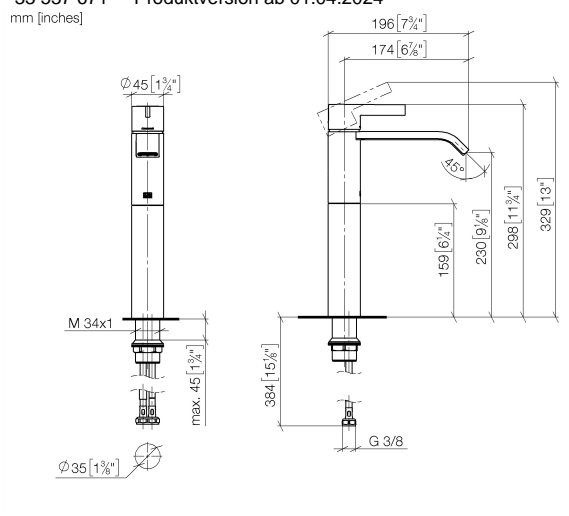

## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

---

IMO

33 537 671 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_19


WRAS\_250102

IMO Waschtisch-Einhandbatterie mit erhöhtem Standfuß ohne Ablaufgarnitur -  
Light Gold gebürstet

IMO

33 537 671    Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

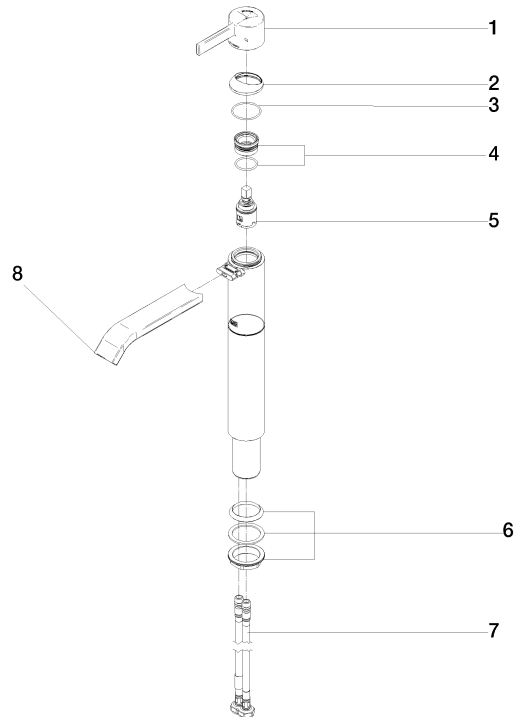

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 23 10 146 00 90	Mutter	1,00	2
8	90 28 22 440 01-27	Auslauf	1,00	30
5	90 15 05 042 00 90	Kartusche	1,00	2
3	09 14 10 102 90	Dichtung	1,00	2
1	90 20 67 019 00-27	Griff	1,00	30
7	04 30 04 105 00 90	Schlauch	2,00	2
6	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz	1,00	2
2	90 28 30 059 00-27	Haube	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel